

1 Generalidades

M.K. JUCHHEIM GmbH & Co es una empresa certificada según DIN ISO 900. Los transmisores de presión descritos a continuación han sido construidos conforme a los requisitos de la DIN y VDE. Adquirido un producto que satisface las más altas exigencias y que cumple con todas las especificaciones indicadas o incluso las supera.

Si a pesar de ello tuviese algún motivo de reclamación, envíenos por favor el aparato con una descripción lo más detallada posible de los defectos observados.



Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de poner en servicio el aparato

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Avudenos por favor en mejorar las instrucciones de servicio, le agradecemos cualquier sugerencia.



En las presentes instrucciones de servicio se describen también las indicaciones de montaie de los transmisores de presión. SI durante la puesta en servicio o durante el uso se le presentan problemas o dificultades, le rogamos que contacte con su delegación JUMO o con JUMA Ful-

Teléfono: (06 61) 60 03-7 15 Telefax: (06 61) 60 03-6 06 Internet: www.jumo.net

Todos los transmisores de presión descritos en estas instrucciones de servicio están libres de mantenimiento. No integran componentes que puedan ser reparados o reemplazados por Uds. ¡Las reparaciones sólo pueden realizarse en fábrica!

Si precisa información más detallada acerca de las indicaciones técnicas de su aparato especial, solicite la ficha técnica correspondiente Internet: www.jumo.net Teléfono (06 61) 60 03-7 15

En las presentes instrucciones de servicio no se han tenido en cuenta

todas las posibles aplicaciones así como variantes del producto. Si no


encuentra indicaciones especiales para su caso de aplicación especial

2 Descripción técnica

contacte con nuestra sede central.

Ficha técnica	Tipo	Ficha técnica
40.2050	4359	40.4359
40.4327	4362	40.4362
40.4341	4364	40.4364
40.4353	dTRANS p30	40.4366
40.4354	4380	40.4380
40.4355		
	40.2050 40.4327 40.4341 40.4353 40.4354	40.2050 4359 40.4327 4362 40.4341 4364 40.4353 dTRANS p30 40.4354 4380

La información sobre el modelo de su transmisor de presión, la puede extraer de la ficha técnica

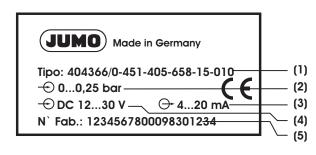

- (1) Clave de tipos
- (4) Alimentación de tensión
- (2) Rango de medida
- (5) Número de aparato
- (3) Salida

B 40,4300

Instrucciones de servicio

Internet: www.jumo.de

E-Mail: mail@jumo.net

0-60 03-(13 30):onofèleT

36035 Fulda, Germany

36039 Fulda, Germany

Mackenrodtstraße 14

Dirección suministro:

Moltkestrasse 13-31

Dirección:

36039 Fulda, Germany

M. K. JUCHHEIM GmbH & Co

Dirección Postal:

Telefax: (06 61)-60 03-5 00

Transmisor de presión

Tipo 4AP-30.

dTRANS p30,

dTRANS p31,

4327, 4341, 4355,

4359, 4362, 4364,

4 AD-30.

4380

05.02/00430680

Conexión eléctrica



Los transmisores de presión sólo deberán ser conectados por personal técnico calificado correspondiente-

4.1 Montaje del conector

Conector según DIN 43 650, modelo C con racor Pg 7 Sección de línea hasta máx. 1,5 mm², Diámetro exterior de línea Ø 4,5...7 mm, Nivel de protección IP 65.

Conector según DIN 43 650, modelo C con racor Pg 7 Sección de línea hasta máx. 0,75 mm², Diámetro exterior de línea Ø 3,5...6 mm, Nivel de protección IP 65.




Los niveles de protección indicados sólo se alcanza con conectores montados fijos y la junta correspondiente.

Para abrir el conector:

- * Desenroscar el tornillo (1).
- * Extraer la parte interior (3) de la parte exterior (2) haciendo palanca con un destornillador pequeño plano (véase las marcas en el interior).

La parte interior se puede instalar durante el ensamble en cualquier posición en la parte exterior en pasos de 90°

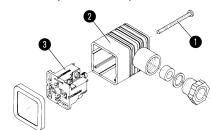

4.2 Montaje del cable de conexión fijo

(Aditivo de tipos /73)

Radio de curvatura mínimo 120 mm (colocación fija).


El cable no debe aplastarse. El extremo del cable deberá finalizar en un local seco para evitar la formación de condensación. Es aconseiable llevar el cable directamente al recinto de conexiones (caja de conexiones).

Cuando se prolongue el cable se ha de prestar atención a la compensación de presión - en este proceso se ha de evitar que pueda penetrar humedad.


4.3 Esquemas de conexionado y de principio

4.3.1 Circuito a 2 hilos


Todos los componentes del circuito de medida van conectados en serie (Salida 4 20 mA)

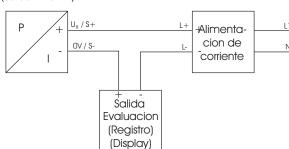

Conexión con una toma de línea Conexión mediante conector redondo M12

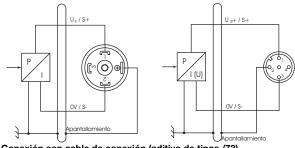

Conexión con cable de conexión (aditivo de tipos /73)

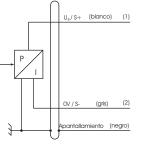

3 Montaje

3.1 Indicación de seguridad



El aparato no es conforme a los requisitos "Componente de equipamiento con función de seguridad" según directiva de aparatos 97/23/CE.

Con sustancias a medir peligrosas tales como p. ej. oxígeno, acetileno, sustancias inflamables y tóxicas, así como equipos para frío, depósitos de presión etc., se han de tener en cuenta las normativas correspondientes en vigor!

La inobservancia de estas disposiciones puede ocasionar daños materiales o personales

Con este aparato deberá trabajar sólo personal calificado.

3.2 Generalidades

La posición de montaje del transmisor de presión puede ser cualquiera. En el caso más desfavorables se podrían producir resultados de medi-

Para adaptarlos a las condiciones de los puntos de toma de medida y medios a medir (p. ei. temperatura de medios o sobretodo especialmente agresivos), se pueden aplicar transmisores de presión apropiados de nuestro programa de suministro – nuestro personal de venta competente le es grato poderles asesorar.



Si no indica algo diferente, los transmisores de presión JUMO han sido ajustados con temperatura ambiente de 20°C, en vertical con la toma de presión hacia abaio

Cuando se realice el montaie en instalaciones hidráulicas es conveniente de montar el transmisores presión con la toma de presión hacia arriba para evitar inclusiones de aire. Si se utilizan órganos de cierre, estos deberán disponer de apertura progresiva con el fin de garantizar un aumento de presión lento. Los órganos de cierre deberán abrirse con lentitud v evitar golpes de ariete.

3.3 Montaje


Las superficies de obturación del transmisor de presión y el punto de toma de medida, se han de proteger contra suciedad y daños. La forma del racor en el punto de toma de medida viene descrito en el dorsal de las instrucciones de servicio. En caso de duda contacte con JUMO Ful-

El par de apriete depende de la forma y material de la unta utilizada así como de la conexión de presión. El par de apriete deberá ser como mí-


4.3.2 Circuito a 3 hilos

Linea del negativo común (masa) para la alimentación de tensión y la señal de medida


(Salida z.B. 0...10 V; 0...20 mA; 1 ... 6 V

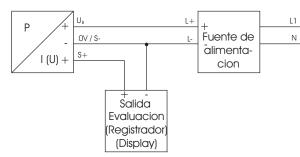

Conexión con una toma de línea Conexión mediante conector redondo M12

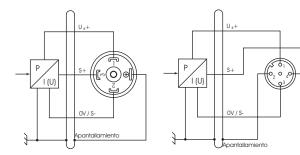

Conexión con cable de conexión (aditivo de tipos /73)

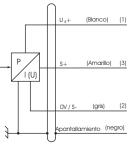

nimo 15 Nm y no deberá ser superior a 200 Nm.

Para la obturación según DIN EN 837 Forma B son aptas las juntas perfiladas JUMO según DIN 16 258 (plana), según ficha técnica 40.9700.

En las conexiones de presión según DIN 3852 Forma E se suministra la junta de elastómero JUMO apropiada para la conexión de presión, premontada en fábrica.

Las uniones para tubo según DIN 11 851, DIN 28 403 (KF) y DIN 32 676 (Clamp) disponen de sistemas de juntas especiales, que pueden suministrarse a petición como accesorio. Para las conexiones de presión especial de los transmisores de presión

con los suplementos de tipos /117, /131 y /141 disponemos de contraboquillas para soldar como accesorio dentro de nuestro programa de En los suplementos de tipos /44 se adjunta la contraboquilla para soldar.

Las conexiones de presión cónicas según el estándar americano tales como roscas NPT, se aprietan firmes con llave. En este proceso se ha de incluir un producto obturador que evite que se "atasque" el material.

3.4 Condiciones de uso

- * ¡Poner a tierra el transmisor de presión y protegerlo contra descargas
- * La temperatura ambiente y del medio no debe quedar fuera de los valores indicados en la ficha técnica correspondiente
- * Como en todo aparato de medida sensible, el transmisor de presión no debería quedar expuesto a oscilaciones de temperatura demasiado elevadas. Estas con el tiempo provocan una variación del punto cero y del margen de medida.
- * No debe sobrepasarse el rango de medida o bien la sobrepresión ad
- * Para medios cristalinos y altamente viscosos que pudiesen obstruir la conexión de presión, existen modelos aptos especialmente que disponen de membrana frontal.
- * La membrana frontal no debe deformarse bajo ninguna de las circunstancias - incluso el presionarla con los dedos- puede deformar una membrana en exceso
- * No introducir objetos dentro del orificio de presión.
- * No orientar ningún chorro a presión sobre la membrana.
- * En caso de condiciones de uso extremas con variaciones de presión rápidas y picos de presión elevados, se han de usar elementos de atenuación y desacopladores de presión con el fin de evitar golpes de aire y el consiguiente fallo del transmisor de medida de presión.

Acciones correctivas


5 Fallo


	No hay tensión de ali- mentación	Comprobar la tensión de alimentación	
	Rotura de línea, conexión errónea	Comprobar las lineas de conexión	
No hay señal de salida	No hay presión de entra- da	Comprobar la conexión de la materia a medir	
	Error en el transmisor de presión debido a condi- ciones de aplicación in- admisibles Sistema de medida del aparato destruido debido	Enviar el transmisor con descripción del error al proveedor	
	a sobrepresión	Facilitar la tensión de ali-	
Señal de salida constante incluso	La señal de salida del transmisor de presión es	mentación correcta	
con variaciones de presión	falsead debido a sobre- tensión por la limitación de corriente	Rango de medida muy pequeño- Enviar el con- vertidor con descripción del error al proveedor	
	Punto de toma de medi- da obstruido	Comprobar el punto y en su caso limpiar o reponer	
	Se ha elegido un rango de medida muy pequeño	Enviar el transmisor con descripción del error al proveedor	
Señal de salida demasiado alta	La electrónica del trans- misor de presión es de- fectuosa o tensión de alimentación muy alta		
Señal de salida demasiado baja	Con señal de salida de corriente: Carga aparente muy alta Con señal de salida de tensión: Carga aparente muy baja	Modificar la carga apa- rente del circuito de me- dida	
	Tensión de alimentación demasiado pequeña	Modificar la tensión de alimentación	
El punto cero de la señal de salida es erróneo	Se ha desajustado el transmisor de presión debido a condiciones de uso inadmisibles (p. ej. sobrepresión)	Enviar el transmisor con descripción del error al	
La curva carac- terística de la señal de salida no es lineal	Se ha desajustado el transmisor de presión debido a condiciones de uso inadmisibles (p. ej. sobrepresión)	proveedor	





6 Dimensiones "sin tomas de presión en el frontal"

Boquilla de conexion

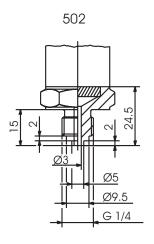


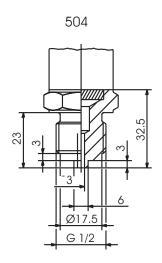


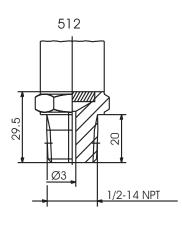


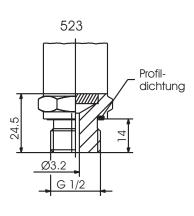


Orificio roscado

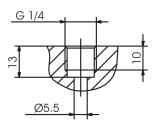

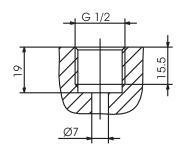


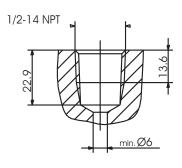


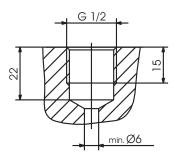



7 Dimensiones "tomas de presión en el frontal"

Racor de conexion

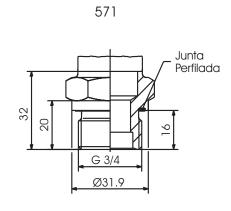


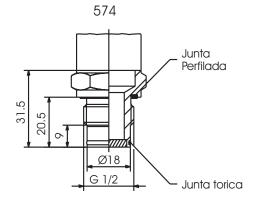

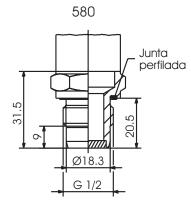

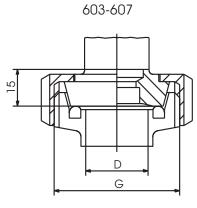

DIN 11851				
DN	D	G	NTS	
20	Ø20	RD 44x1/6	603	
25	Ø26	RD 52x1/6	604	
32	Ø32	RD 58x1/6	605	
40	Ø38	RD 65x1/6	606	
50	Ø50	RD 78x1/6	607	
	20 25 32	DN D 20 Ø20 25 Ø26 32 Ø32 40 Ø38	DN D G 20 Ø20 RD 44x1/6 25 Ø26 RD 52x1/6 32 Ø32 RD 58x1/6 40 Ø38 RD 65x1/6	

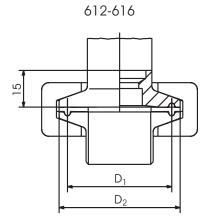

8 SERVICIO

Los receptores de presión y transmisores de presión JUMO están libres de mantenimiento
 En caso de fallo los clientes no pueden reparar o sustituir, componentes o módulos.

* Le aconsejamos recalibrar los transmisores de presión anualmente.

Envíe por favor el aparato con una descripción lo más detallada posible del error a su proveedor

DN segun DIN 32676

DN D₁ D₂ NTS

20 Ø27.5 Ø34 612

25 Ø43.5 Ø50.5 613

40 Ø56.5 Ø64 616

Orificio de enroscar

